

# 사용설명서

INSTRUCTION MANUAL



AC 디지털 클램프미터

MODEL 2007A

## 1. 사용상의 주의(안전에 관한 주의)

○ 본 제품은 IEC 61010 전자측정장치에 관한 안전규격에 준하여, 설계, 제조되고 검사합격한 최상의 상태로 출하되고 있습니다. 이 취급설명서에는 사용하시는 분의 위험을 피하기 위한 사항 및 본 기기의 손상없이 장기간 양호한 상태로 사용하기 위한 사항이 쓰여 있으므로, 사용하기 전에 반드시 이 취급설명서를 읽어주십시오.

### □경고

- 본 제품을 사용하기 전에 반드시 이 취급설명서를 잘 읽고 이해해 주십시오.
- 이 취급설명서는 가까운 곳에 잘 보관하고, 필요할 때 언제든지 꺼내보도록 하십시오.
- 제품 본래의 사용방법 및 취급설명서에서 지정한 사용방법을 지켜주십시오.
- 본서의 안전에 관한 지시에 대하여는, 지시내용을 이해한 후, 반드시 지켜주십시오

이상의 지시를 반드시 엄수하여 주십시오. 지시에 따르지 않으면 다치거나 사고의 위험이 있습니다.

○ 본 기기에 표시된 □마크는 안전하게 사용하기 위해 취급설명서를 읽을 필요성을 나타내고 있습니다. 또한 이 □마크에는 다음의 3 종류가 있으므로, 각각의 내용에 주의해서 읽어 주십시오.

- 위험 : 이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 위험성이 높은 내용을 표시하고 있습니다.
- 경고 : 이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있다고 판단되는 내용을 표시하고 있습니다.
- 주의 : 이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 사람이 상해를 입을 가능성이 있다고 판단되는 내용 및 물적손해의 발생이 있을 수 있다고 판단되는 내용을 표시하고 있습니다.

### □ 위 험

- 본 기기는 AC750V 이상의 전위가 있는 회로에서는 절대로 사용하지 마십시오.
- 인화성 가스가 있는 장소에서 측정하지 말아주십시오. 불꽃이 일어 폭발할 위험이 있습니다.
- 트랜스 선단부는 피측정물을 숏트 시키지 않도록 하는 구조로 되어있지만 절연되어 있지 않은 도선을 측정할 경우 트랜스코아에서 피측정물을 쇼트시키지 않도록 주의해주십시오.
- 본 기기나 손이 젖어있는 상태에서는 절대로 사용하지 마십시오.
- 측정할 때에는 측정범위를 벗어나 입력을 가하지 마십시오.
- 측정 중에는 절대로 전지덮개를 열지 마십시오.

### □ 경 고

- 이 측정기를 사용하고 있는 동안에 본체나 측정 코드에 균열이 생기거나 금속부분이 노출 되었을 때는 사용을 중지하여 주십시오.
- 측정물에 측정 코드를 접속한 채 FUNCTION 스위치를 변환하지 마십시오.
- 본 기기의 분해, 개조, 대용부품의 부착을 하지 마십시오.  
수리, 조정이 필요한 경우는 당사 또는 취급점에 보내주십시오.
- 본 기기가 젖어 있을 때는 전지교환을 하지 마십시오.
- 전지교환을 위해 전지덮개를 열 때에는 측정코드를 빼고 FUNCTION 스위치를 OFF 로 해주십시오.

### □ 주 의

- 측정을 시작하기 전에 FUNCTION 스위치를 필요한 RANGE 에 SET 시켰는지 확인해주십시오.
- 측정코드를 사용할 때에는 플러그를 끝까지 단자에 꽂아 주십시오.
- 전류 측정때는 반드시 측정코드를 본가에서 빼주십시오.
- 고온다습, 결로와 같은 장소 또는 직사일광이 닿는 장소에 본기를 방치하지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 FUNCTION 스위치를 OFF 로 해 주십시오.  
장기간 사용하지 않을 경우는 전지를 빼고 보관해 주십시오.
- 세척은 연마제나 유기용제를 사용하지 말고 중성세제나 젖은 수건을 사용해주십시오.

## 2.특징

- 눈물방울모양의 코아의 채용으로 좁은 장소, 배선이 되어있는 장소에서도 쉽게 측정할 수 있습니다.
- 안전규격 IEC 61010 에 완전히 합격한 안전설계입니다.
  - 과전압 CAT III 300V 오염도 2
  - 과전압 CAT II 600V 오염도 2
  - 과전압 CAT I 1000V 오염도 2
- 표시를 고정할 수 있는 데이터 홀드 기능  
높은 곳이나 표시를 읽기 어려운 장소에서의 측정에 편리합니다.
- SLEEP 기능에 의해 전원끄기를 잊어버려 전지의 불필요한 소모를 방지합니다.
- 부저에 의한 도통체크가 가능합니다.
- FULL SCALE 4000 카운트의 다이내믹 렌지
- 트랜스코아 부분에 바리어를 설치하여 안전성이 높아졌습니다.

## 3. 사양

- 측정범위 및 확도

교류전류 “~A”

렌지	측정범위	확도
400A	0~399.9A	$\pm 1.5\%rdg \pm 4dgt(50/60Hz)$
600A	0~599A	$\pm 2.0\%rdg \pm 5dgt(40\sim 400Hz)$

교류전압 “~V” 입력 인피던스 : 약 2M $\Omega$

렌지	측정범위	확도
400V	0~399.9V	$\pm 1.2\%rdg \pm 3dgt(50/60Hz)$
750V	0~749V	$\pm 1.5\%rdg \pm 4dgt(40\sim 400Hz)$

저항 “ $\Omega$ ” (2 렌지 오토)

렌지	측정범위	확도
400 $\Omega$ /4 k $\Omega$	0~399. $\Omega$ 0.150~3.999 k $\Omega$	$\pm 1.5\%rdg \pm 2dgt$ (50 $\pm$ 35 $\Omega$ 이하에서 부저 작동)

● 동작방식	이중적분방식
● 표시	액정표시(최대 3999)
● 전지전압경고	"BATT" 마크 표시
● 입력오버 표시	측정범위를 벗어난 경우 "OL" 표시
● 응답시간	약 2 초
● 샘플률	약 2.5 회/초
● 정도보증온습도범위	23℃± 5℃ 상대습도 85%이하 (결로 없을 것)
● 사용온습도범위	0 ~ 40℃ 상대습도 85%이하 (결로 없을 것)
● 보존온습도범위	-20 ~ 60℃ 상대습도 85%이하 (결로 없을 것)
● 전원	DC 3V : RO3(UM-4) × 2 개
● 소비전류	약 1.5 mA
● 슬립 기능	스위치 조작 후 약 10 분이 되면 슬립상태(소비전력 약 20 μA)
● 적응규격	IEC 61010-1(JIS C 1010-1) 과전압 CAT III 300V 오염도 2 과전압 CAT II 600V 오염도 2 과전압 CAT I 1000V 오염도 2 IEC 61010-2-031(JIS C 1010-2-31) IEC 61010-2-031(JIS C 1010-2-32) IEC 61326(EMC 규격)
● 과부하보증	전류렌지 : AC 720A/ 10 초간 전압렌지 : AC 900V/ 10 초간 저항렌지 : AC 600V/ 10 초간
● 내전압	AC 3700V(실요치 50/60 Hz/ 1 분간 (전기회로도와 외함의 사이)
● 절연저항계	10 MΩ이상/1000V (전기회로도와 외함의 사이)
● 피측정가능도체경	최대 약 φ33mm
● 외형치수	195(L) × 78(W) × 36(D)mm
● 중량	약 260g(전지포함)
● 부속품	측정 코드 MODEL 7066 ..... 1 세트 전지 RO3 (UM-4) ..... 2 개 휴대케이스 MODEL 9097 ..... 1 개 취급설명서 ..... 1 부



3) 표시부에 측정치가 표시됩니다.

### 주 의

- ◇ 측정가능한 도체의 외형은 약  $\phi 33\text{mm}$  입니다. 이것보다 큰 도체를 측정하려고 하면 트랜스코아가 완전히 닫히지 않으므로 정확한 측정이 되지 않습니다.
- ◇ 큰 전류를 측정할 때, 트랜스코아가 경고음을 발생하는 일이 있으나 이상은 아닙니다.

## 6-2 교류전압의 측정

### □ 위험

- 감전의 위험을 피하기 위해 AC 750V 이상의 전위가 있는 회로에서의 측정은 절대로 하지 마십시오.
- 전지덮개를 떼어낸 상태에서는 절대로 측정하지 마십시오.

- 1) FUNCTION 스위치를 “400V” 또는 “750V”에 셋트해 주십시오.
- 2) 빨간 측정코드를 V 단자에, 검은 측정코드를 COM 단자에 접속합니다.
- 3) 피측정회로에 측정코드를 접속시킵니다. 표시부에 측정치가 표시됩니다.

## 6-3 저항측정/ 도통 체크

### □ 위험

- 측정할 회로에 전압이 없는 것을 확인하십시오.
- 전지덮개를 연 상태에서 절대로 측정하지 마십시오.

- 1) FUNCTION 스위치를 “ $\Omega$ ”에 셋트시킵니다.
- 2) 적색 측정코드를  $\Omega$  단자에, 흑색 측정코드를 COM 단자에 접속합니다.
- 3) 이때의 표시는 오버표시(OL)인 것을 확인하고 측정코드를 쇼트시켜 표시가 “0”이 되어 부저가 울리는 것을 확인해 주십시오.
- 4) 피측정저항의 양끝에 측정코드를 접속합니다. 표시부에 측정치가 표시됩니다. 저항이 약 50 $\Omega$  이하일 때 도통 부저가 울립니다.

### 주 의

- ◇ 측정 코드를 쇼트시켜도 표시가 완전히 “0”이 되지 않을 경우가 있으나, 이것은 측정코드의 저항에 의한 것으로, 불량은 아닙니다.
- ◇ 측정코드가 열렸을 때는 표시는 OL 이 됩니다.

## 7. 그 외 기능

### 7-1 슬립 기능

#### 주의

슬립(파워 다운)상태에서도, 조금씩 전류를 소비하므로, 사용하지 않을 때는 반드시 FUNCTION 스위치를 OFF 로 해주십시오.

전원 끄기를 잊음으로 인한 전지의 소모를 막고, 전지 수명을 연장하기 위한 기능입니다.

FUNCTION 스위치 또는 데이터 홀드 조작 후 약 10분이 되면 자동적으로 슬립(파워 다운)상태가 됩니다.

조작을 재개할 때는 FUNCTION 스위치를 한번 OFF 로 하거나, 데이터 홀드 스위치를 누르는 것으로 슬립 상태에서 복귀하여 통상의 측정이 가능합니다.

#### [슬립 기능의 해제]

슬립기능은, 데이터홀드 버튼을 누른 채 전원을 넣는 것으로 해제됩니다.

이때 전원을 넣고 약 3초간 표시부에 "P.OFF"의 표시가 나옵니다.

다시 슬립 기능을 작동시키려면 데이터 홀드 버튼을 누르지 말고 전원을 다시 넣으십시오.

### 7-2 데이터 홀드 기능

측정한 값을 표시부에 고정하는 기능입니다. 데이터 홀드 스위치를 한번 누르면 홀드의 상태가 되고 그 때의 데이터가 유지되어, 입력이 변화하여도 표시는 바뀌지 않습니다. 표시부 왼쪽 상단에 "H"마크가 표시됩니다.

데이터 홀드를 해제하는 것은 데이터 홀드 스위치를 다시 한번 누릅니다.

#### 주

◇ 데이터 홀드 중에 슬립기능이 작동하면 홀드는 해제됩니다.

## 8. 전지의 교환

#### □ 경고

- 감전사고를 피하기 위해, 전지교환 때는 FUNCTION 스위치를 반드시 OFF 로 하고, 측정코드를 본체에서 떼어 주십시오.

#### □ 주의

- 전지는 새것과 현 것을 섞어 사용하지 마십시오.
- 전지의 극성이 틀리지 않도록 케이스내의 그림과 방향을 맞추어 넣어주십시오.



전지의 전압경고 **BATT** 마크가 표시부의 왼쪽 하단에 표시되면, 새로운 전지로 교환해 주십시오.  
또, 전지가 완전히 없어진 경우는, 표시부가 지워져, **BATT** 마크도 표시되지 않으므로 주의해 주십시오.


- 1) FUNCTION 스위치를 OFF 로 해주십시오.
- 2) 본 기기 뒷면의 하부에 붙어 있는 전지덮개의 나사를 풀어 전지덮개를 떼어냅니다.
- 3) 새로운 전지와 교환해 주십시오. 전지는 RO3(UM-4) 타입 1.5V 건전지 2 개입니다.
- 4) 전지덮개를 덮고, 나사를 조여 주십시오.

## 9. 별매 악세서리

### ● MODEL 8008 (멀티트랜스)

본 기기만으로는 측정할 수 없는 최대 3000A 의 전류나, 대형 BUS-BAR 및 굵은 전선의 전류를 측정할 수 있습니다.

- 1) FUNCTION 스위치를 “400A”로 셋트합니다.
- 2) 그림과 같이 멀티트랜스의 검출부를 집어줍니다.
- 3) 멀티트랜스를 측정할 BUS-BAR 또는 전선을 집어줍니다.
- 4) 본 기기의 표시치를 10 배한 값이 구하는 전류치입니다.

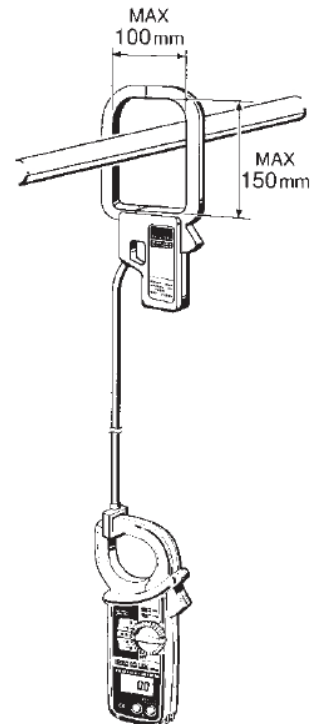

● MODEL 8021(에너자이저)


분해할 수 없는 2심코드의 전류측정 등에 최적입니다.

또 전압체크 단자도 붙어있습니다.



- 전류측정 -

- 1) FUNCTION 스위치를 "400A"에 세트합니다.
- 2) 아래 왼쪽그림과 같이 접속하고, 에너자이저의 "1×"의 코아부를 본기 (MODEL 2007A)로 집어줍니다.
- 3) 본 기기의 표시치가 구하는 전류치입니다. (최대측정전류는 10A 입니다.)
- 4) 저전류를 보다 정확하게 측정하는 경우는, "5×" 또는 "10×"의 코아부를 집어줍니다.  
표시치의 1/5 또는 1/10 이 구하는 전류치입니다.

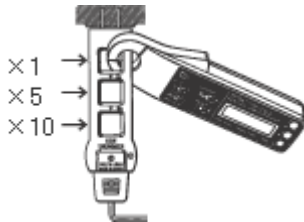

- 전압측정 -

- 1) FUNCTION 스위치를 "400V"로 셋트합니다.
- 2) 아래 오른쪽그림과 같이 접속하고, 본기(MODEL 2007A)의 "VOLT"와 "COM"에 접속시킨 측정코드의 한쪽 끝의 핀을 에너자이저 앞쪽의 "VOLT LEAD"에, 다른 한쪽을 뒤 쪽의 "VOLT LEAD"에 접속합니다.
- 3) 표시부에 측정치가 표시됩니다.(최대측정전압은 300V 입니다.)

